

RS405CB/RS406CB

Command Type Servo for Robot

取扱説明書



注意

- 製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
- 本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

模型用

Futaba®

1. 安全にお使い頂くために	4
表示の意味	4
ご使用時の注意	4
保管時の注意	5
2. お使いになる前に	6
製品構成	6
特徴	7
各部名称	10
コネクターピン配置	11
● RS485 コマンド方式でのピン配置	11
● PWM 方式でのピン配置	12
角度の基準と可動範囲	13
● サーボの角度の基準と可動範囲	13
● 不感帯（角度検出不可範囲）	13
3. 接続方法	14
システム構成	14
● コマンド方式でのシステム構成	14
● コマンド方式での接続上の注意	15
4. 制御方法	16
概要	16
● コマンド方式／PWM 方式の切り替え	16
● 通信プロトコル（RS485 コマンド方式）	16
● PWM 方式での制御	16
● メモリーマップ	17
● サーボ ID	17
● パケット	17
パケットの書式	18
● ショートパケット	18
● ロングパケット	22
● リターンパケット	24
メモリーマップ	25
4.1. 変更不可領域のメモリーマップ	25
● No. 0/No. 1 モデル番号（2バイト、Hex 表記、Read）	25
● No. 2 フームウェアバージョン（1バイト、Hex 表記、Read）	25
4.2. ROM 領域のメモリーマップ	26
● No. 4 サーボ ID（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	27
● No. 5 サーボリバース（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	27
● No. 6 通信速度（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	27
● No. 7 返信ディレイ時間（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	28

● No. 8/No. 9/No. 10/No. 11 回転リミット角度（2バイト、Hex 表記、Read/Write）	28
● No. 14/ No. 15 温度のリミット値（2バイト、Hex 表記、Read）	29
● No. 20 ダンパー（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	29
● No. 22 無信号時トルク（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	30
● No. 23 準備時間（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	30
● No. 24 / No. 25 コンプライアンスマージン（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	31
● No. 26 / No. 27 コンプライアンススロープ（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	31
● No. 28 / No. 29 パンチ（2バイト、Hex 表記、Read/Write）	31
4.3. 可変（RAM）領域のメモリーマップ	33
● No. 30 / No. 31 目標位置（2バイト、Hex 表記、Read/Write）	34
● No. 32 / No. 33 移動時間（2バイト、Hex 表記、Read/Write）	34
● No. 35 最大トルク（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	35
● No. 36 トルクON（1バイト、Hex 表記、Read/Write）	35
● No. 42 / No. 43 現在位置（2バイト、Hex 表記、Read）	36
● No. 44/No. 45 現在時間（2バイト、Hex 表記、Read）	37
● No. 46/No. 47 現在スピード（2バイト、Hex 表記、Read）	38
● No. 48/No. 49 現在負荷（2バイト、Hex 表記、Read）	39
● No. 50/No. 51 現在温度（2バイト、Hex 表記、Read）	40
● No. 52/No. 53 現在電圧（2バイト、Hex 表記、Read）	41
5. 参考資料	42
規格	42
外形寸法	43
● RS405CB/RS406CB 本体	43
● RS405CB/RS406CB 反対軸取り付け寸法	44
● RS405CB 標準付属品（RS405CB 用アルミホーン、フリーホーン）	45
オプション部品	45
故障かなと思ったら	46
修理を依頼されるときは	47

1. 安全にお使い頂くために

いつも安全に製品をお使い頂くために、以下の点にご注意ください。
製品の使用にあたっては、「取扱説明書」を一読した上でご使用ください。

表示の意味

本文の中で次の表示がある部分は、安全上で特に注意する必要のある内容を示しています。

表示	意味
 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される場合。または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。または、軽傷、物的損害が発生する可能性が高い場合。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者または他の人が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険性が想定される場合。ならびに物的損害のみの発生が想定される場合。

図記号：



：禁止事項



：必ず実行する事項

ご使用時の注意

注意

サーボの分解・改造をしないでください。

これらの行為を行いますと、ギアボックスの破損・サーボの発煙・バッテリーの破裂等を引き起こす可能性があります。

サーボ動作終了直後、サーボのケースには触れないでください。

サーボ内のモータや回路が高温となるため、やけどの恐れがあります。

砂ぼこりや水をかけないでください。

サーボは防水構造になっていません。水をかけると動かなくなったり、電源がショートし危険です。



室内使用のホビーロボット以外の用途に使用しないでください。

上記以外の用途にご使用になられた場合は一切の責任を負いかねます。



サーボホーンを無理に回さないでください。

サーボホーンを無理に回すと、サーボが破損する可能性があります。



サーボをロックした状態で放置しないでください。

ロック状態（サーボが動けない程の力がかかった状態）が続くと、発煙・発火・破損の恐れがあります。



十分な放電能力をもったバッテリーをご使用ください。

サーボがロック状態（サーボが動けない程の力がかかった状態）になったときなどは、サーボに非常に大きな電流が流れます。電源（バッテリー）は十分に高い放電能力をもったものをご使用ください。

なお、バッテリーの詳細については各バッテリーメーカーさまにご確認ください。



電源投入後、100ms 以上経過してからコマンドを送信してください。

電源投入後 100ms 以内に RS405CB/RS406CB にコマンドを送信すると正しく受信できない場合があり、ごく希に意図しない動作をすることがあります。

保管時の注意



注意



以下のような場所にサーボを保管しないでください。

摂氏 60°C を上回る暑いところ。及び、摂氏 -20°C を下回る寒いところ。

直射日光のあたるところ。

湿気の多いところ。

振動の多いところ。

ほこりの多いところ。

静電気の発生しやすいところ。

幼児の手の届きやすいところ。

◆上記のようなところに保管すると、変形や故障、事故の原因となります。

2. 使いになる前に

製品構成

RS405CB (00400043-1 ROBOT SERVO RS405CB(JPN)) および RS406CB (00400054-1 ROBOT SERVO RS406CB(JPN)) には以下のものが含まれています。

(サーボ本体および使用上の注意以外は共通です)

- ① サーボ本体（出荷時、次の 2 種 2 点が取り付けられています） 1 個
 - ② RS405CB 用アルミホーン 1 個
 - ③ サーボホーン固定ねじ（十字、M3×8） 1 本
- RS405CB／RS406CB 用付属品パック（次の 6 種 7 点が梱包されています） 1 袋
 - ⑤ RS405CB／RS406CB 用フリーホーン軸部品 1 個
 - ⑥ RS405CB／RS406CB 用フリーホーン 1 個
 - ⑦ フリー ホーン用ベアリング 2 個
 - ⑧ フリー ホーン固定ねじ（十字、M3×12 タッピング） 1 本
 - ⑨ 両端 EH コネクタケーブル（150mm） 1 本
 - ⑩ 空きコネクタカバー 1 個
- 使用上の注意 1 部

補修部品および製品に対応するオプション部品は p.45 オプション部品』をご参照ください。

特徴

RS405CB／RS406CB はロボット専用に設計されたサーボで、以下の特徴があります。

● ブラシレスモータ採用

動力源に DC ブラシレスモータを採用。

従来製品に比べ重量増加を抑えつつ、

大幅なパワーウェイトレシオの向上を実現しました。



Fig. 2.1 ブラシレスモータ

● コマンド方式／PWM 方式兼用

RS405CB／RS406CB は通常ロボット用 RS485 コマンド方式により制御されますが、従来の R/C 用サーボと同じ PWM 方式でも制御が可能です。

制御方式は接続時に送られた信号によって自動的に切り替えられるので、制御形式を意識せずに使うことができます。

※PWM 方式での信号入力には BB0131 CC-E3P3-300（別売）などが必要です。

● 双方向高速 RS485 通信／フィードバック（※コマンド方式のみ）

コマンド方式では、RS485 通信で最高速度 460kbps の双方向通信による制御が可能です。

サーボのコントローラや PC から目標動作を指示するだけでなく、サーボに内蔵された位置、負荷、温度、電流などのセンサの値やアラーム状況などの情報を容易に取得することができます。

● 温度・負荷センサによる保護機能

サーボに内蔵された温度センサと電流センサが急激な温度上昇や過負荷状態を検知すると、保護機能が働き自動的に脱力することで破損を防ぎます。

● 弾力制御(コンプライアンスコントロール)

目標位置からの角度に応じて出力を調整する弾力制御機能により、バネを用いたような弾性のある制御が可能です。この弾性を調整することで、出力軸の振動を押さえ、あるいは外力に対して柔らかく受け流すような動きが可能です。

● キャリブレーション

出荷前に基準器で制御角度の調整（キャリブレーション）を行っているため、サーボの中立位置や動作角度に個体差がありません。そのため、サーボ交換時に面倒な初期位置調整をする必要がありません。

● 反対軸による両持ち構造

サーボ底面、出力軸の裏側に付属部品を取り付けることで、簡単に両持ち構造を構成することができます。

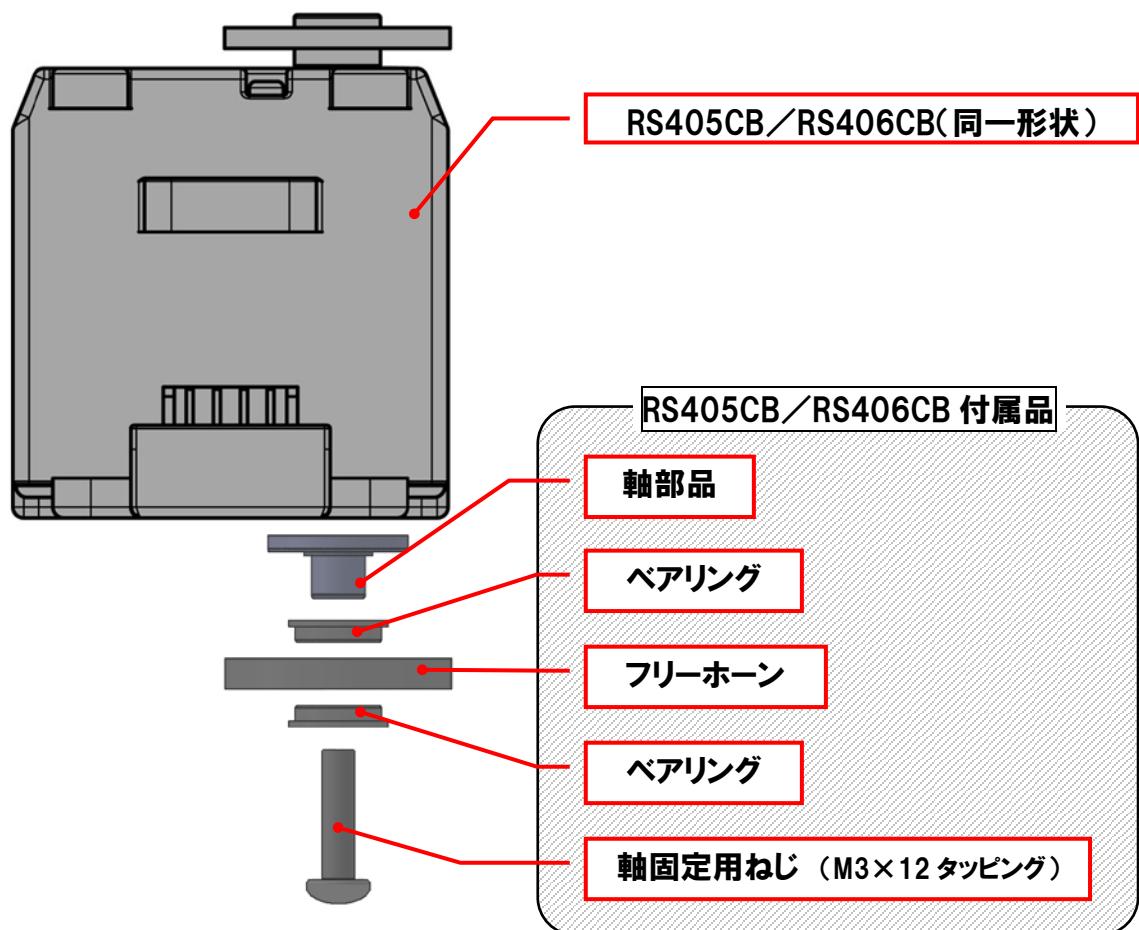


Fig. 2.2 反対軸構成

● 2 コネクタによるディジーチェーン接続

サーボの両側面にあるコネクタを使うことで、サーボ同士を数珠繋ぎに接続するディジーチェーン接続が可能です（Fig. 2.3）。

また使用しないコネクタには付属のコネクタハウジング（付属品）を取り付けることで、異物の接触やノイズの影響を避けることができます。



Fig. 2.3 (左) ディジーチェーン接続例 (右) 空きコネクタの保護

● 基準位置印付きアルミホーン

大出力に耐えるために、アルミホーンを標準採用しました。また出力軸上面とサーボホーン外周上に中立位置（ 0° ）を表す目印があるので、電源を入れなくても位置あわせが可能です。



(左) 出力軸上面の凹印




(右) サーボホーン上面と外周上の凹印



Fig. 2.4 0° 位置での組合せ

各部名称

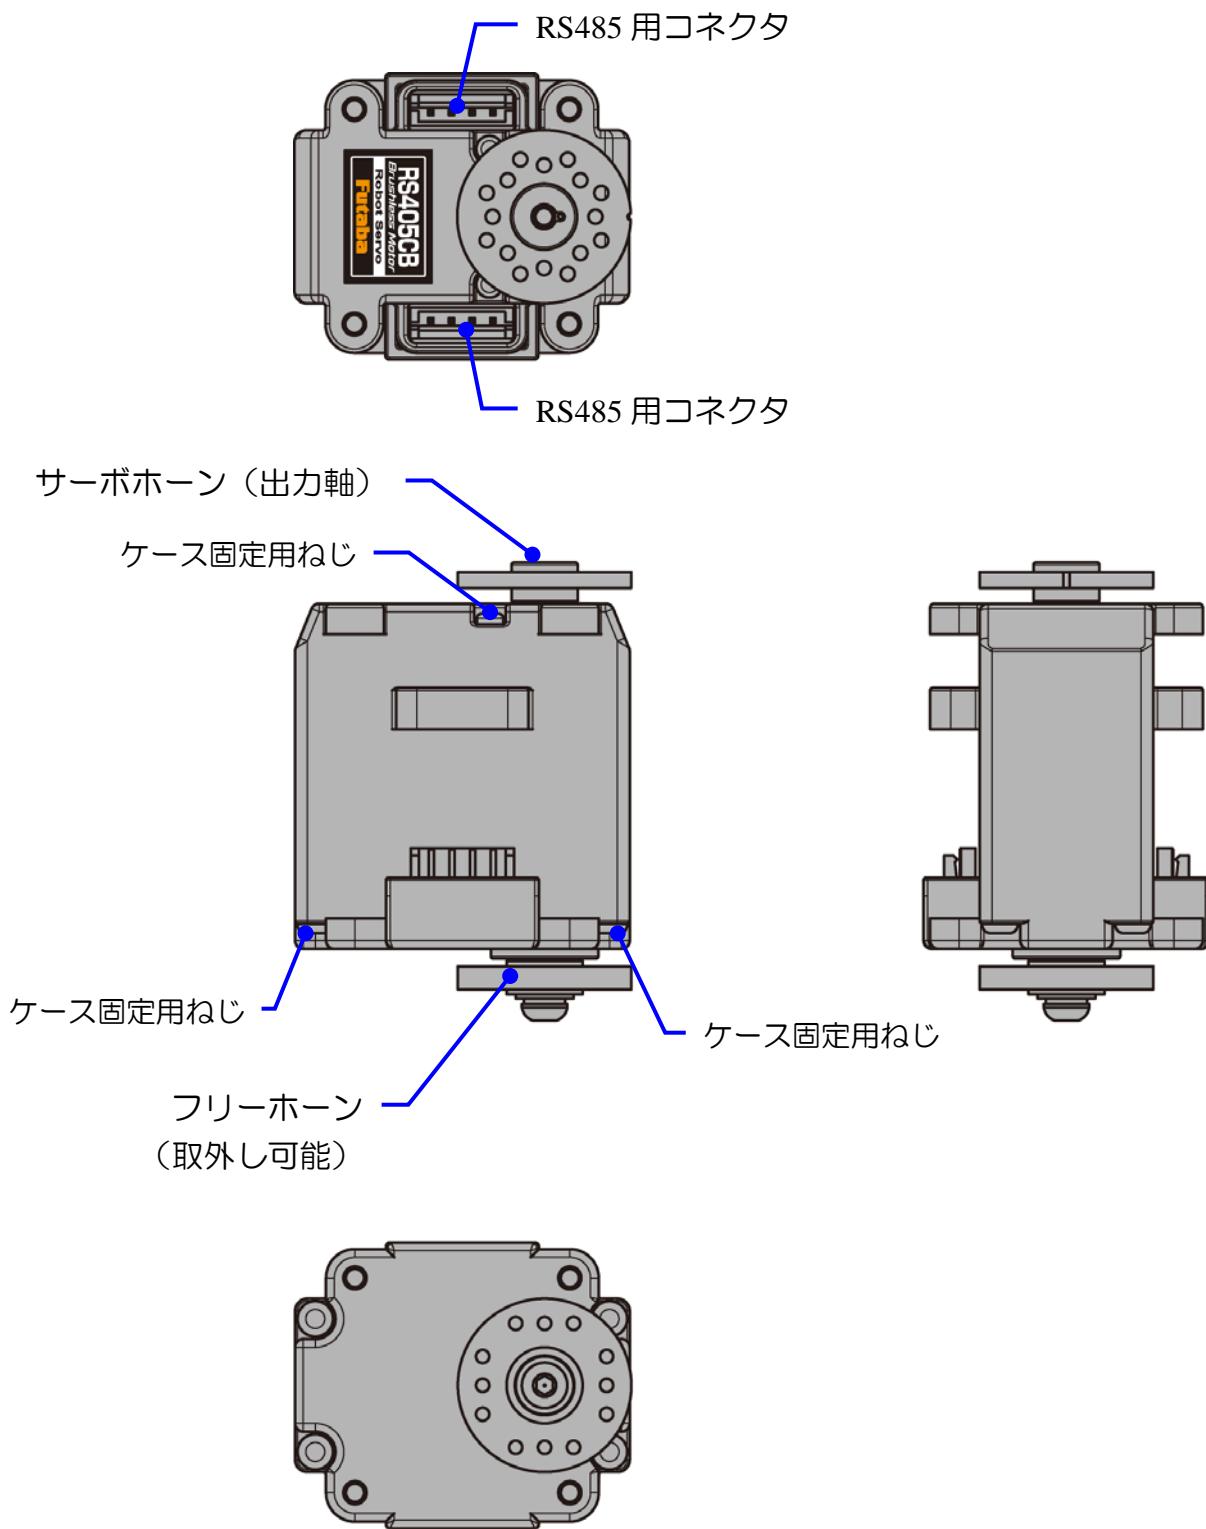

⚠ 注意

修理、交換などやむを得ない場合を除き、ケース固定用ねじは外さないでください。

ケース固定用ねじをすべて外す場合はケースが開かないように抑えるなどし、ケース内部に埃や異物が入らないようご注意ください。

コネクターピン配置

RS405CB／RS406CB のコネクターピン配置は、下図のようになっています。
左右のコネクタの向きの違いにご注意ください。

● RS485 コマンド方式でのピン配置

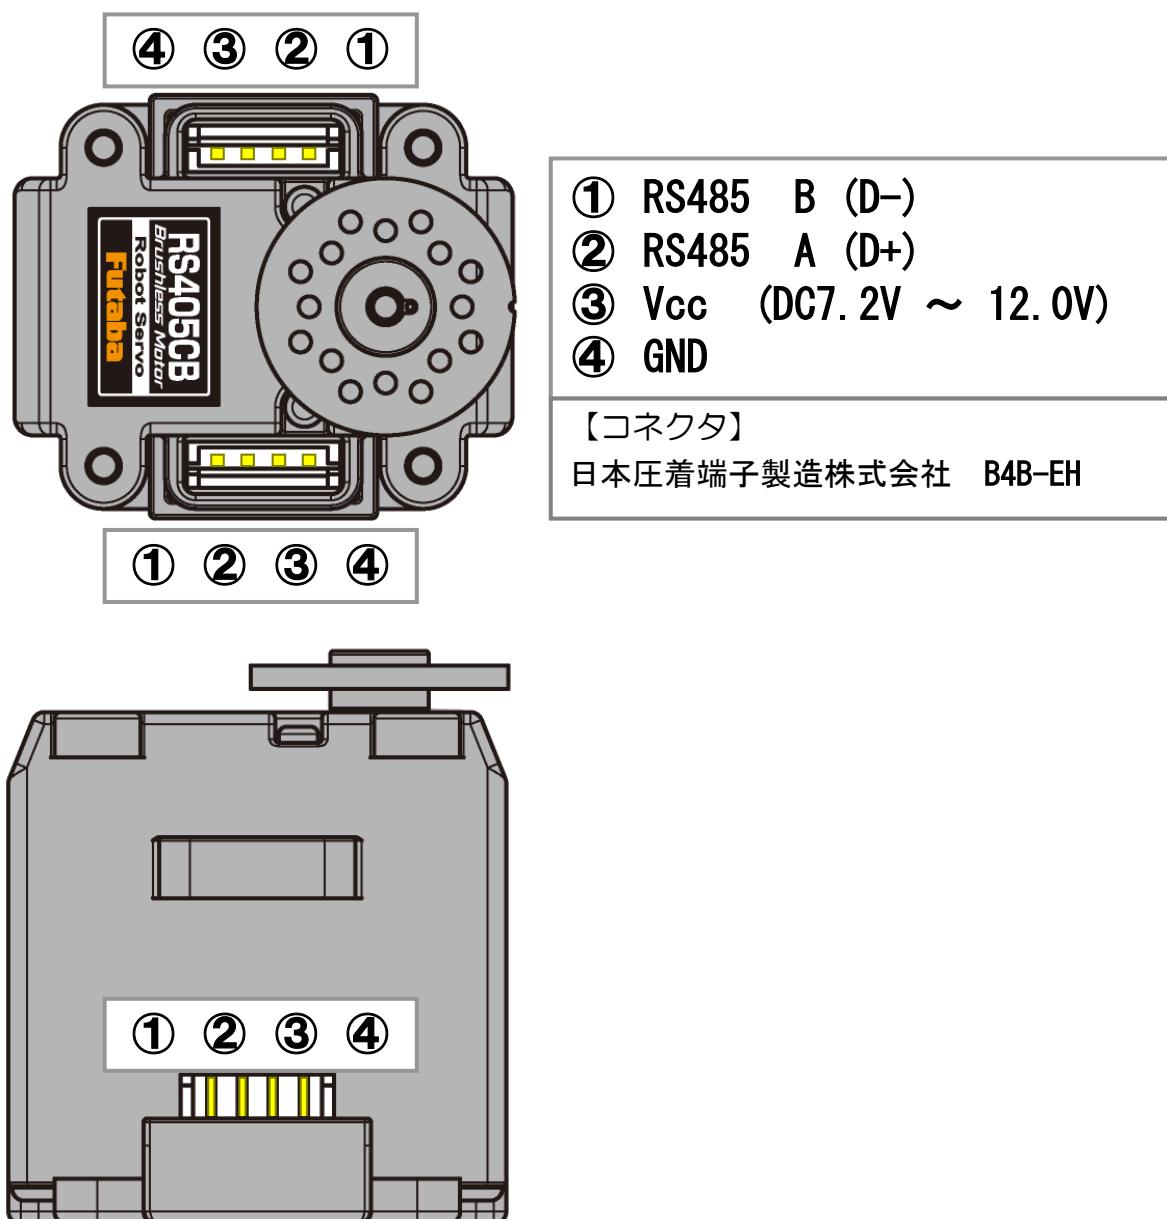


Fig. 2.6 コネクターピン配置

RS405CB／RS406CB 本体のコネクタは、
日本圧着端子製造株式会社（JST）製 B4B-EH になります。
同梱のケーブルのコネクタは、JST 製 EHR-4 と対応端子（金メッキ品）を使用しています。

● PWM 方式でのピン配置

BB0131 CC-E3P3-300（別売）を使用することで、RS405CB／RS406CB に PWM 方式サーボ用信号を入力することができます。

PWM 方式での使用時はサーボ両側面のコネクタのうちどちらか片方のみご使用ください。
両方のコネクタから PWM 信号が入力された場合、正常に動作しない可能性があります。

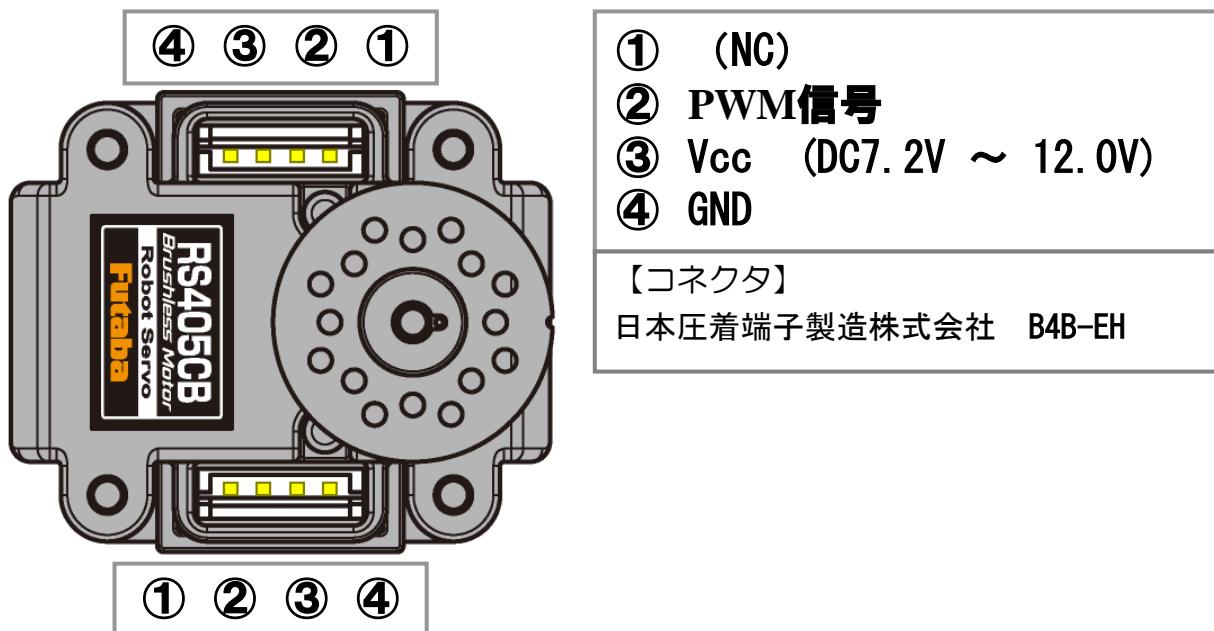


Fig. 2.7 コネクターピン配置

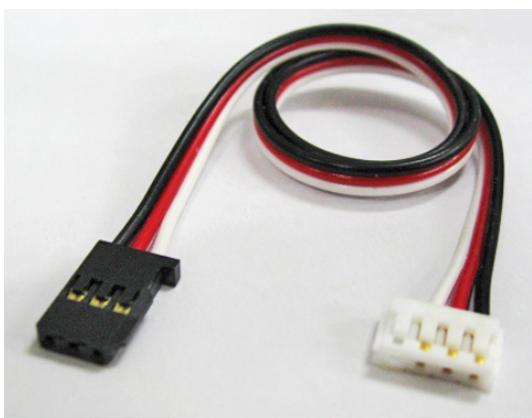


Fig. 2.8 BB0131 CC-E3P3-300

市販の PWM サーボ用コントローラ等をご使用になる場合、その仕様によっては RS405CB／RS406CB を含めた双葉電子工業製サーボが正常に動作しない可能性があります。
PWM 方式サーボ用コントローラ等の詳細については、各製品のメーカーにご確認ください。

角度の基準と可動範囲

● サーボの角度の基準と可動範囲

RS405CB／RS406CB の角度は fig. 2.9 のように定義されます。

動作の指示は 0 ± 150 度の範囲で、角度の検出は 0 ± 160 度の範囲で行います。

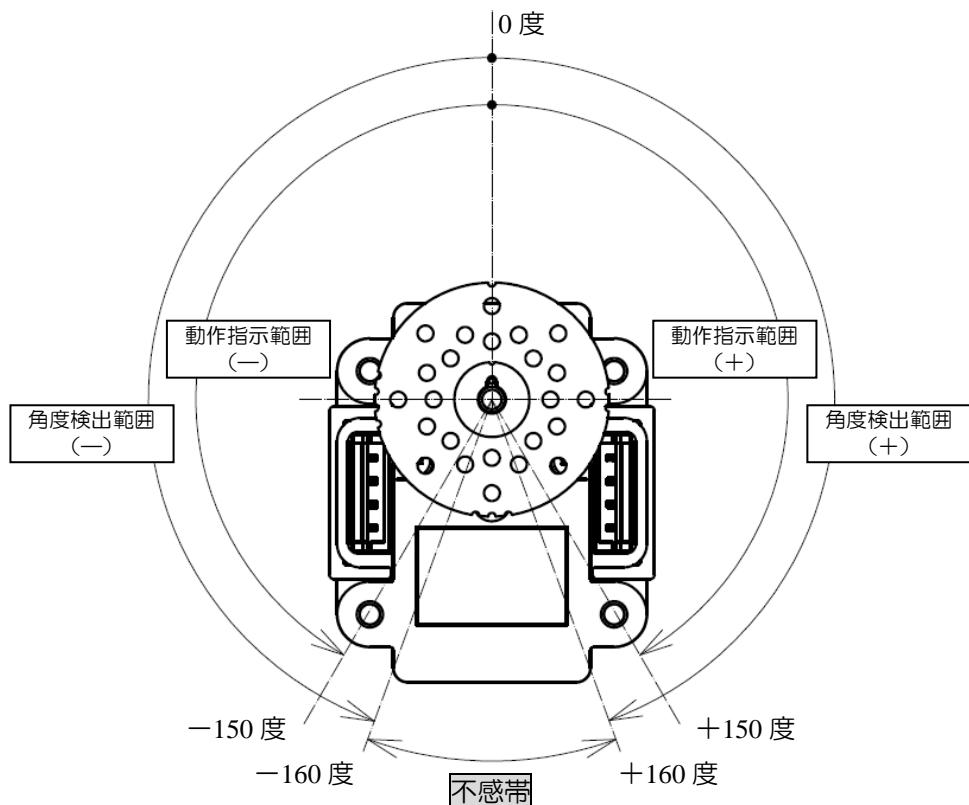


fig. 2.9 角度の定義

● 不感帯(角度検出不可範囲)

fig. 2.9 で $+160$ 度以上または -160 度以下の範囲は角度センサの不感帯であり、サーボの角度が検出できません。サーボの出力軸の向きがこの範囲にあるとき現在位置 (p.36) は 555.5 度を表示します。

出力軸が不感帯にあるときサーボのトルクは OFF になり、トルク ON (p.35) は常に”00”になります。トルク ON 状態で動作している最中に外力が加わり出力軸が不感帯に達すると自動的にトルク OFF になります。

サーボを再びトルク ON するためには外から力を加えて出力軸の向きを検出可能な領域 (0 ± 150 度の範囲内) に戻してからトルク ON コマンドを送信する必要があります。

+ 160 度および -160 度の位置には機械的なストッパーなどは無いため外から力を加えることで不感帯を越えて出力軸を 360 度回すことが可能ですが、出力軸を連續回転させるなどして頻繁に不感帯を通過すると角度センサの寿命が短くなる恐れがありますのでご注意ください。

3. 接続方法

システム構成

RS405CB／RS406CB を用いたロボットのシステム構成は、コマンド方式で使用される場合と PWM 方式で使用される場合とで異なります。

● コマンド方式でのシステム構成

コマンド方式として使用される場合のシステム構成は Fig. 3.1 のようになります。

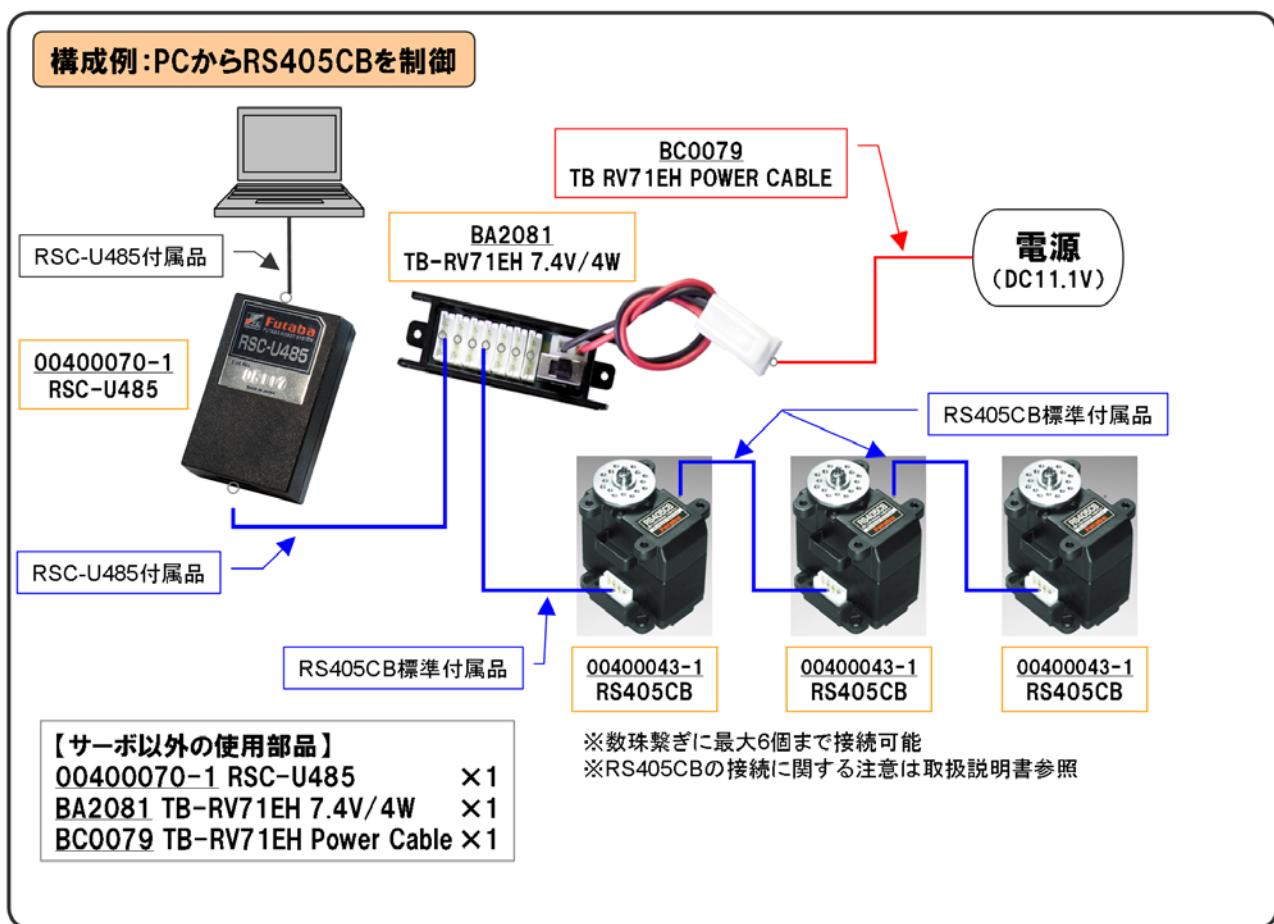


Fig. 3.1 RS485 コマンド方式として使用する場合のシステム構成

PC からの RS485 通信用には USB-RS485 変換器 RSC-U485（別売）をご使用ください。
このとき、PC 等の通信設定は、以下のように設定してください。

ビット／秒	:	115.2 [kbps] (9.6[kbps]～460.8[kbps]で設定可能 →P.27 参照)
データビット	:	8 [bit]
パリティ	:	なし
ストップビット	:	1 [bit]
フロー制御	:	なし

● コマンド方式での接続上の注意

デイジーチェーン接続時の RS405CB／RS406CB の最大接続数は 6 個です。

一つのサーボを通過する電流で駆動されるサーボが 5 個以下になるようにしてください。

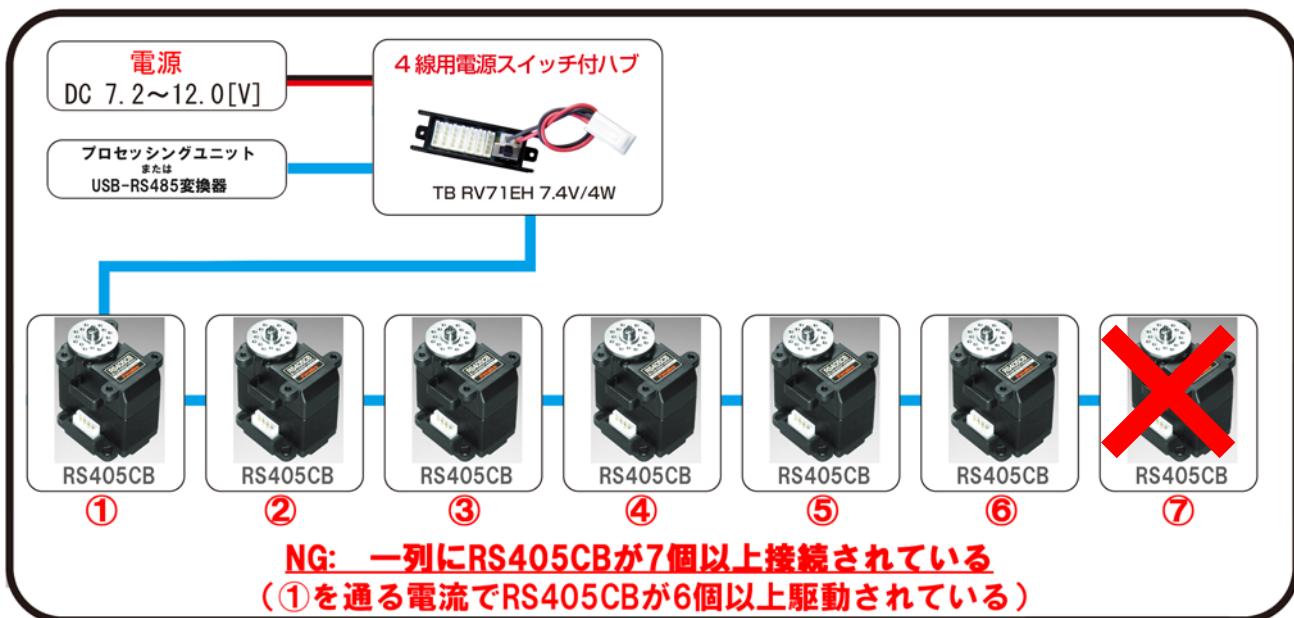


Fig. 3.2 RS405CB／RS406CB 最大接続数

⚠ 注意

容電流量は、中継コネクタ連続 2A、サーボハーネス連続 3A となっております。

また、電源から遠いサーボほど出力が弱くなりますので、Fig. 3.2 では通常①が最も出力が高く、⑥が最も弱くなります。このとき下図のように両側から電源を供給するように接続することで、出力をより均等に近づけることができます。

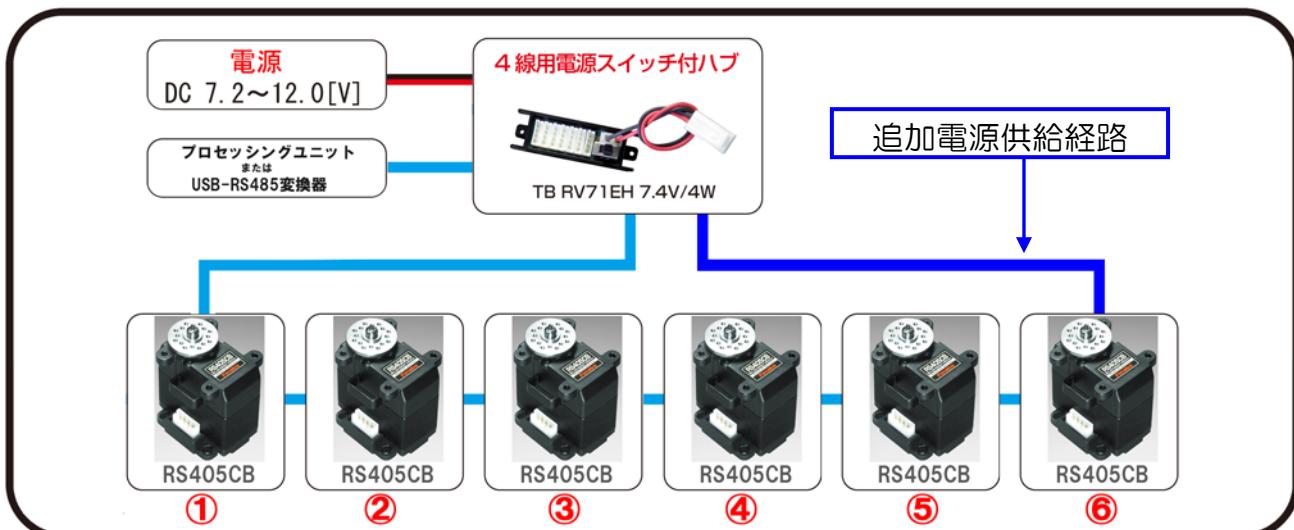


Fig. 3.3 電力供給経路の追加例

4. 制御方法

概要

● コマンド方式／PWM 方式の切り替え

RS405CB／RS406CB は、コマンド方式と PWM 方式のどちらの信号でも制御できます。PC から USB-RS485 変換器などを介して制御する場合（→p.14）にはコマンド方式で、ラジコン用受信機や市販の PWM 方式サーボ用コントローラなどに接続して使用する場合（→p.12）には PWM 方式での動作となります。

どちらの方式になるかは、電源投入後に送られてくる信号で自動的に決定されます。その後、電源を切るまでは変わることはありません。

● 通信プロトコル(RS485 コマンド方式)

RS405CB／RS406CB をコマンド方式で制御する場合に使われる通信プロトコルは、非同期半二重通信です。送信と受信は同じ信号線で、送信と受信を切り替えて行います。

コマンド方式での動作中、通常 RS405CB／RS406CB は受信モードで待機しています。RPU-10 などから、サーボのデータやステータスを取得するコマンドを受信した時に、送信モードに切り替わり、データを送信し、再び受信モードで待機します。

● PWM 方式での制御

RS405CB／RS406CB を PWM 方式で制御する場合は、一定周期（4ms～50ms）のパルスの幅を変化させて動作させます。その周期とトルクやスピードには、直接的な関係はありません。パルス幅と動作角度（位置）の関係は下記となります。

Table 4.1 パルス幅と角度

パルス幅	角度（位置）
560 μ s	+144 度
1520 μ s	0 度
2480 μ s	-144 度

入力が無い状態か、500 μ s 以下又は 2550 μ s 以上の無効な入力が 80ms 以上続くと脱力します。
(p.30 No.22 無信号時トルク（1 バイト、Hex 表記、Read/Write）参照)

● メモリーマップ

RS405CB／RS406CB は、動作のためのデータを保存するメモリー領域を持っています。このメモリー領域の割り当て表を『メモリーマップ』と呼びます。

メモリーマップには、電源を切ると値が消えてしまう『RAM 領域』(→p.33) と、電源を切っても値を保存できる『ROM 領域』(→p.26) があります。

『ROM 領域』にはコマンド方式でのみ使われるパラメータと PWM 方式でのみ使われるパラメータ、双方の制御方式で使用されるパラメータがあります。これらのパラメータを書き換えるには、PWM 方式専用のパラメータであっても、USB-RS485 変換器 (RSC-U485) 等を用いてサーボを PC に接続し、コマンド方式によりデータを転送する必要があります。

PWM 方式での動作中はこれらのパラメータを書き換えることはできないため、あらかじめ書き込まれているパラメータを使っての動作となります。

● サーボID

RS405CB／RS406CB は、個々に ID 番号を設定できます。

サーボ ID は、コマンド方式での動作中にサーボの個体を識別するために付けられた固有の番号です。初期値は 1 になっていますので、一つの通信系で複数のサーボを接続する場合は、ID が固有の値になるように各サーボに設定してください。

● パケット

RS405CB／RS406CB にコマンドを送ったり、RS405CB／RS406CB からデータを受信したりする際のデータのかたまりを『パケット』と呼びます。

パケットは次の三種類に分類され、それぞれに異なる書式になっています。

● ショートパケット

一つのサーボに対して、メモリーマップのデータを送信するときに使用するパケットです。

● ロングパケット

複数のサーボに対して、メモリーマップのデータを一度に送信できるパケットです。

● リターンパケット

サーボにリターンパケットの要求をした時に、サーボから送られてくるパケットです。

パケットの書式

● ショートパケット

サーボに対して、メモリーマップのデータを送信するときに使用するパケットです。

パケット構成

Header	ID	Flags	Address	Length	Count	Data	Sum
--------	----	-------	---------	--------	-------	------	-----

Header

パケットの先頭を表します。ショートパケットでは FAAF に設定します。

ID

サーボの ID です。1～127(01H～7FH)までの値が使用できます。

ID:255 を指定すると、全 ID のサーボへの共通指令になります(リターンデータは取れません)。

Flags

サーボからのリターンデータ取得やデータ書き込み時の設定をします（次項以降参照）

Address

メモリーマップ上のアドレスを表します。

このアドレスから「Length」に指定した長さ分のデータをメモリーマップに書き込みます。

Length

データ1ブロックの長さを指定します。ショートパケットでは Data のバイト数になります。

Count

サーボの数を表します。ショートパケットでメモリーマップに書き込む時は 1 に設定します。

Data

メモリーマップに書き込むデータです。

Sum

送信データの確認用のチェックサムで、パケットの ID から Data の末尾までを 1 バイトずつ XOR した値を指定します。

例) 次の送信データのチェックサムは、次のようになります。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1E	02	01	00 00	1C

01H XOR 00H XOR 1EH XOR 02H XOR 01H XOR 00H XOR 00H = 1C

Flag 詳細

Flag はビット毎に下記表のような意味があります。

Table 4.2 ショートパケットのフラグ機能

ビット	機能
7	未使用
6	フラッシュ ROM へ書き込み
5	サーボを再起動
4	メモリーマップの値を初期値に戻す
3	リターンパケットのアドレス指定
2	リターンパケットのアドレス指定
1	リターンパケットのアドレス指定
0	リターンパケットのアドレス指定

● ビット 7 : 未使用

常に 0 に設定してください。

● ビット6 : フラッシュ ROM へ書き込み

このビットを 1 にセット(Flags=40H)し、Address = FFH 、Length = 00H、Count = 00H のパケットをサーボへ送ると、メモリーマップ No.4~29(16 進数 04H~1DH)の値を、電源を切っても失われないようにフラッシュ ROM へ書き込みます。書き込み時間は約 1 秒です。

例) ID 1 のサーボのフラッシュ ROM 書き込みを行います。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	40	FF	00	00	BE

フラッシュ ROM に書き込みたいデータは、あらかじめショートパケットを送信して更新しておく必要があります。

サーボ ID はパケットをサーボが受信した時点で有効になりますが、フラッシュ ROM に書き込まれないかぎり次回起動時に前の値に戻ります。

⚠ 注意



フラッシュ ROM 書き込み中は絶対に電源を切らないでください。

● ビット5 : サーボを再起動

このビットを1にセット(Flags=20H)し、Address = FFH、Length = 00H、Count = 00H のパケットをサーボへ送ると、サーボの再起動を行います。

例) ID 1 のサーボを再起動します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	20	FF	00	00	DE

フラッシュ ROMへの書き込みとサーボの再起動をまとめて指示することはできません。

必ずフラッシュ ROM 書き込み終了後にサーボの再起動指示を送信してください。

● ビット4 : メモリーマップ(No.4~29)の値を初期値(工場出荷時の値)に戻す

このビットを1にセット(10H)し、Address = FFH、Length = FFH、Count = 00H、Data = FFH のパケットをサーボへ送ると、メモリーマップの No.4~No.29 の値を初期値（工場出荷時の値）に戻します。

メモリーマップの初期値は、『ROM 領域のメモリーマップ』(p.20) の「初期値」の列をご覧ください。

例) ID 1 のサーボのメモリーマップ(No.4 から No.29)を工場出荷時の値に戻します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	10	FF	FF	00	11



注意



工場出荷初期値に戻すと ID は 1 になります。

● ビット 3~0 : リターンパケット指定

(1)メモリーマップデータリターン指定

ショートパケットを送信するときに下表のビットをセットすることで、サーボのメモリーマップの指定アドレスのデータをサーボから受け取ることができます。ビット 0 はリターンパケットの有無(1:有、0 無)を示します。ショートパケットを送信するときに、これらのビットを表 4-2 のようにセットします。

サーボとの通信は RS485 半二重通信ですので、リターンパケットを送信するサーボは同時に複数指定できません。リターンパケット送信要求後は、リターンパケットを受信し終わってから次のデータを送信してください。

Table 4.3 リターンパケットのアドレス指定

ビット 3 2 1 0	機能
0 0 0 0	リターンパケット無し
0 0 0 1	ACK/NACK パケットの返信を要求
0 0 1 1	メモリーマップ No. 00～No. 29 の返信を要求
0 1 0 1	メモリーマップ No. 30～No. 59 の返信を要求
0 1 1 1	メモリーマップ No. 20～No. 29 の返信を要求
1 0 0 1	メモリーマップ No. 42～No. 59 の返信を要求
1 0 1 1	メモリーマップ No. 30～No. 41 の返信を要求
1 1 0 1	メモリーマップ No. 60～No. 127 の返信を要求
1 1 1 1	指定アドレスから指定バイト数 の返信を要求

(2)メモリーマップデータ任意アドレス指定(専用パケット)

ビット 3~0 を全て 1 にし、リターンさせるメモリーマップアドレスを Address へ、データ数を Length へ指定し、Count=00H のショートコマンドを送信することで、メモリーマップの指定アドレスから指定バイト数のデータをリターンさせることができます。

取得できるメモリーマップのアドレスは、No.00～No.139(00H～8BH)までです。

例) ID 1 のサーボのメモリーマップ No.42(2AH)から No.43(2BH)の値をリターンさせます。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	0F	2A	02	00	26


(3) ACK パケット

Flags の bit0=1,bit1=0,bit2=0,bit3=0 としてサーボに ACK の送信要求をすると、サーボから ACK が送信されます。リターンパケットは Data1 バイトのみで構成され、次のようにになります。

07H のとき “ACK”

● ロングパケット

複数のサーボに対して、メモリーマップのデータを一度に送信できるパケットです。ただし、送信できるメモリーマップのアドレスとデータの長さは全てのサーボに対して同一となります。また、ロングパケットでリターンパケットを要求することはできません。

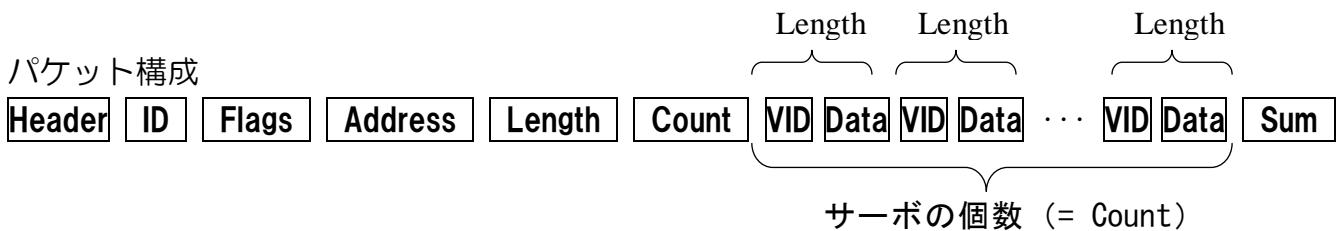

Header

パケットの先頭を表します。ロングパケットでは FAAF に設定します。

ID

常に 00H にしてください。

Flags

常に 00H にしてください。

Address

メモリーマップ上のアドレスを表します。このアドレスから「Length」に指定した長さ分のデータを指定した複数のサーボのメモリーマップに書き込むことができます。

Length

サーボ一つ分のデータ(VID+Data)のバイト数を指定します。

$$\text{Length} = \text{VID のバイト数(1)} + \text{Data のバイト数}$$

Count

データを送信する対象となるサーボの数を表します。この数分 VID と Data を送信します。

VID

データを送信する個々のサーボの ID を表します。VID と Data が一組でサーボの数分のデータを送信します。

Data

メモリーマップに書き込むサーボ一つ分のデータです。VID と Data が一組でサーボの数分のデータを送信します。

Sum

パケットのチェックサムを 8bit で表します。チェックサムはパケット列の ID から Data の最後までを1バイト単位で XOR した値です。ID から Data までの間に 2 バイト以上のパケットがあった場合、1 バイトずつに区切って XOR してください。

例) ID 1、2 のサーボに 指令角度 10 度、ID 5 のサーボに指令角度 50 度のコマンドを出します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	VID	Dat	VID	Dat	VID	Dat	Sum
FA AF	00	00	1E	03	03	01	64 00	02	64 00	05	F4 01	ED

上記送信データのチェックサムは、次のようになります。

00H XOR 00H XOR 1EH XOR 03H XOR 03H XOR 01H XOR 64H XOR 00H XOR
02H XOR 64H XOR 00H XOR 05H XOR F4H XOR 01H

● リターンパケット

Flags でサーボにリターンパケットの要求をした時に、サーボから送られるパケットです。

パケット構成

Header	ID	Flags	Address	Length	Count	Data	Sum
--------	----	-------	---------	--------	-------	------	-----

Header

パケットの先頭を表します。リターンパケットでは FDDF です。

ID

サーボの ID を表します。

Flags

パケットに設定されるフラグを表します。下表の各ビットがサーボの状態を表しています。

Table 4.4 リターンパケットのフラグ機能

ビット	値	機能
7	0:正常 1:異常	温度リミットエラー (温度リミットによりトルク OFF)
6	0	未使用
5	0:正常 1:異常	温度リミットアラーム
4	0	未使用
3	0:正常 1:異常	フラッシュ ROM 書き込みエラー
2	0	未使用
1	0:正常 1:異常	受信パケット処理不可能エラー
0	0	未使用

Address

サーボのメモリーマップのアドレスを表します。

Length

データ 1 ブロックの長さを表します。リターンパケットでは次のようにになります。

Length = リターンデータのバイト数

Count

サーボの数を表します。リターンパケットでは常に 1 に設定されています。

Sum

チェックサムの値になります。

リターンパケットの [ID] から [Data] の最後までを 1 バイト単位で XOR した値です。

メモリーマップ

4.1. 変更不可領域のメモリーマップ

Table 4.5 変更不可領域のメモリーマップ

領域	アドレス No. 10 進 16 進		初期値	名称	内容	R/W
変更 不可 領域	00	00H	50H(60H)	Model Number L	モデル番号	R
	01	01H	40H	Model Number H	モデル番号	R
	02	02H	03H	Firmware Version	ファームウェアバージョン	R
	03	03H	--	Reserved	予備	-

● No.0/No.1 モデル番号(2バイト、Hex 表記、Read)

モデル番号（サーボ機種）を表します。RS405CB／RS406CB ではそれぞれ次の値になります。

RS405CB RS406CB

Model Number L	50H	60H
Model Number H	40H	40H

● No.2 ファームウェアバージョン(1バイト、Hex 表記、Read)

サーボのファームウェアバージョンを表します。

値は、製造時のバージョン（下の例では 0x03）によって変わります。

Firmware Version = 03H

※2バイト長データの保存方法

メモリーマップにおいて2バイト長のデータを保管するときは、H(High byte)、L(Low byte) それぞれ 8bit に分けて保管をしています。

例) ID:23 のサーボに 29.2 度動作の指示を与える。

指示角度は Goal Position という項目に保存されます。角度を 10 倍した整数値で動作の指示を与えます。そのため 10 進数で 292 ですが、これを 16 進法に直すと 0124H になるので、保管されるデータは以下のようになります。

Goal Position (L) = 24H

Goal Position (H) = 01H

4.2. ROM 領域のメモリーマップ

Table 4.6 RS405CB／RS406CB メモリーマップ (ROM 領域)

領域	アドレス No.		初期値	名称	内容	R/W
	10 進	16 進				
ROM 領域	04	04H	01H	Servo ID	サーボ ID *C	RW
	05	05H	00H	Reverse	反転	RW
	06	06H	07H	Baud Rate	通信速度 *C	RW
	07	07H	00H	Return Delay	返信遅延時間 *C	RW
	08	08H	DCH	CW Angle Limit L	右リミット角度	RW
	09	09H	05H	CW Angle Limit H	右リミット角度	RW
	10	0AH	24H	CCW Angle Limit L	左リミット角度	RW
	11	0BH	FAH	CCW Angle Limit H	左リミット角度	RW
	12	0CH	00H	Reserved	予備	-
	13	0DH	00H	Reserved	予備	-
	14	0EH	69H	Temperature Limit L	温度リミット	R
	15	0FH	00H	Temperature Limit H	温度リミット	R
	16	10H	00H	Reserved	予備	-
	17	11H	00H	Reserved	予備	-
	18	12H	00H	Reserved	予備	-
	19	13H	00H	Reserved	予備	-
	20	14H	10H	Damper	ダンパー	RW
	21	15H	00H	Reserved	予備	-
	22	16H	00H	Torque in Silence	無信号時トルク *P	RW
	23	17H	C8H	Warm-up Time	準備時間 *P	RW
	24	18H	01H	CW Compliance Margin	コンプライアンスマージン	RW
	25	19H	01H	CCW Compliance Margin	コンプライアンスマージン	RW
	26	1AH	04H	CW Compliance Slope	コンプライアンスロープ	RW
	27	1BH	04H	CCW Compliance Slope	コンプライアンスロープ	RW
	28	1CH	14H	Punch L	パンチ	RW
	29	1DH	05H	Punch H	パンチ	RW

*C はコマンド動作時のみ、*P は PWM 動作時のみで有効なパラメータ

● No.4 サーボ ID(1バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボの ID を表します。初期値は 01H です。

設定可能範囲は、1～127(01H～7FH)までです。

例) ID が 1 のサーボの ID を 5 に書き換えます。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	04	01	01	05	00

ID 書き換えのコマンドを受信した時点で、新しい ID で動作します。

ID を書き換えた後は、フラッシュ ROM への書き込みを行わないと、電源を切った時点で元の ID に戻りますのでご注意ください。

● No.5 サーボリバース(1バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボの回転方向を表します。初期値は 00H で正転、01H で反転になります。

01H で設定した場合、回転リミット角度の範囲も反転します。

● No.6 通信速度(1バイト、Hex 表記、Read/Write)

通信速度を表します。

それぞれの設定値と通信速度の関係は次のようになっています。

Table 4.7 通信速度

設定値	速度	設定値	速度
00H	9,600bps	06H	76,800bps
01H	14,400bps	07H	115,200bps
02H	19,200bps	08H	153,600bps
03H	28,800bps	09H	230,400bps
04H	38,400bps	0AH	460,800bps
05H	57,600bps	---	---

(Date Bits : 8 bit、Stop Bit : 1 bit、Parity : None、Flow Control : None)

初期値は 07H(115,200bps)に設定されています。

値を書き換えた後も、サーボを再起動するまでは前の通信速度で動作します。新しい値で動作させるには、ROM への書き込みと同時にまたは書き込み後にサーボの再起動が必要です。

例) IDが1のサーボのBaud_Rateを「38,400bps」に設定します。

Baud Rate = 04Hを書き込みます。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	06	01	01	04	03

通信速度やIDの変更とROMへの書き込みおよびサーボの再起動は、同時に行うことができません。必ずデータ書き込み後にROM書き込みとサーボの再起動を別途実行してください。

● No.7 返信ディレイ時間(1バイト、Hex表記、Read/Write)

リターンパケットを要求された時の返信ディレイ時間を示します。

設定0でデータ受信後 $100\ \mu s$ 待ってから、サーボがリターンパケットを出します。No.7のパラメータは 001H = $50\ \mu s$ の単位になります。

返信ディレイ時間を 1ms にしたい場合は 18(12H)を書き込みます。(1ms = $100\ \mu s + 18 \times 50\ \mu s$)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	07	01	01	12	14

● No.8/No.9/No.10/No.11 回転リミット角度(2バイト、Hex表記、Read/Write)

0度を基準に、CW(時計回転)、CCW(反時計回転)それぞれの最大動作角度を指定します。使用される環境に合わせて設定してください。

回転リミット角度以上の指令値を与えて、最大動作角度を超えない。

設定可能範囲は次の通りです。

CW Angle Limit → 0度(0000H) ~ +150度(05DCH)

CCW Angle Limit → 0度(0000H) ~ -150度(FA24H)

例1) ID=1のサーボのCW角度リミットを100.0度にします。

設定角度は0.1度単位なので、100.0度を指定するときは1000(03E8H)を設定します。

CW Angle Limit L = E8H , CW Angle Limit H = 03H

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	08	02	01	E8 03	E1

例2) ID=1のサーボのCCW設定値を-100.0度(FC18H)にします。

CCW Angle Limit L = 18H , CCW Angle Limit H = FC

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	0A	02	01	18 FC	EC

● No.14/ No.15 温度のリミット値(2バイト、Hex 表記、Read)

モータ等の発熱による内部の温度上昇でサーボが故障しないように、サーボ内部の検出温度がここに設定した値になると自動的にサーボのトルクが OFF になります。

このときはサーボの電源を切り、温度が下がってから電源を入れ直してください。

このメモリーマップの値は書き換えできません。

⚠ 注意

十分に温度が下がらないうちに再起動を繰り返し、高温状態での使用を続けるとサーボの故障の原因となりますのでご注意ください。

RS405CB／RS406CB には温度センサと電流センサによる保護機能があり (p.7 参照)、温度センサの検出値が設定された温度リミット値以下であっても、内部温度と電流の状況によって自動的に保護機能が働く（ブレーキモードになる）ことがあります。

● No.20 ダンパー(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

重たいものを動かす場合など大きい負荷がかかるときに、慣性によるオーバーシュート等を抑えてハンチング（サーボが痙攣するように動く現象）を起こりにくくします。コンプライアンスマージン、コンプライアンスロープ、パンチなどのパラメータが適正であっても、負荷によってハンチングが起きるような場合には、初期値より大きい値に調整してください。

初期値は 10H で、00H～FFH (0～255) の範囲で設定可能です。

● No.22 無信号時トルク(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

PWM 方式での制御時に、80ms 以上連續して入力が無いか、もしくは 0.5ms 以下又は 2.55ms 以上の無効な入力が続いた場合のトルクの状態を表します。

00H で脱力状態（初期値）、01H でトルク維持、02H でブレーキモードとなります。

トルク維持に設定した場合は、サーボは入力が無くなる（または無効な入力が開始される）直前に指示されていた角度を維持しつづけます。

● No.23 準備時間(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

PWM 方式での制御時に、電源を入れた後に最初にサーボが所定の位置に移動する時間を設定できます。この値を設定することで、電源を入れた直後の急激な動きを抑制し、安全に初期姿勢に移ることができます。

表示は 10mS 単位で、00H～FFH（0～2.55 秒）の範囲で設定可能です。
初期値は C8H（2.0 秒）に設定されています。

● No.24 / No.25 コンプライアンスマージン(1バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボ停止位置の許容範囲を指定します。指示した目標位置に対して、ここに設定した範囲に現在値があれば、目標位置に達したと判断してサーボを停止させます。CW、CCW それぞれ別々に設定できます。

表示は 0.1 度単位で、00H～FFH（0～約 25.5 度）の範囲で設定可能です。

初期値は 01H（0.1 度）に設定されています。ほとんどの場合において、この初期値が最適ですでの、変更されないことを推奨します。

※p.31 「●No.28/No29 パンチ」の項目の図をご参照ください。

● No.26 / No.27 コンプライアンスロープ(1バイト、Hex 表記、Read/Write)

現在位置が目標位置とずれている時に、目標位置へ戻ろうとするトルクを調整する範囲を指定します。ここに指定された範囲では、目標位置へ戻ろうとするトルクを目標位置と現在位置の差に比例して出力します。CW、CCW それぞれの方向を設定できます。

この機能を活用することで、ハンチングを減らしたり、衝撃を吸収したりすることができます。

表示は 1 度単位で、00H～FFH（0～255 度）の範囲で設定可能です。

初期値は 04H（4 度）に設定されています。

※p.31 「●No.28/No29 パンチ」の項目の図をご参照ください。

● No.28 / No.29 パンチ(2バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボを駆動するときに、内部のモータにかける最小電流を設定できます。この値を最適に設定することで、微少な指令を与えてもサーボが動作しない領域を少なくする事ができ、より正確に目標位置に停止させることができます。

表示は最大トルクの 0.01% 単位で、00H～2710H（0～100%）の範囲で設定可能です。

初期値は 514H（13%）に設定されています。

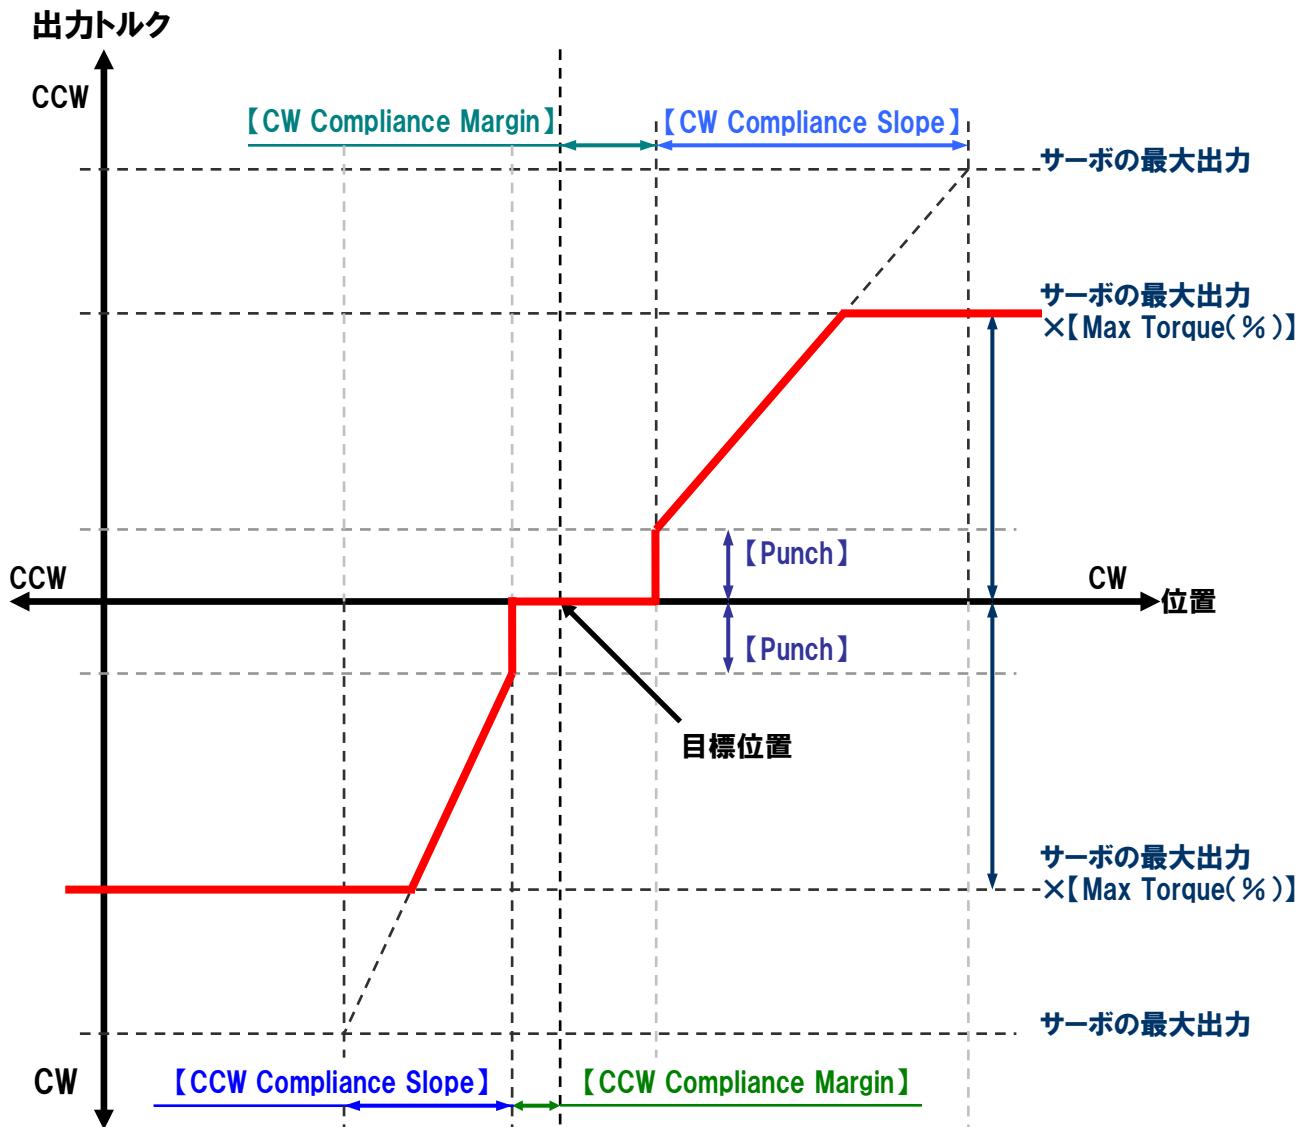


Fig. 4.1 コンプライアンスと最大トルク

例1) ID=1 のサーボの Punch を 0064H(1%)に設定します。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1C	02	01	64 00	7A

例2) ID=1 のサーボを以下のように設定します。

CW Compliance Margin	=	03H
CCW Compliance Margin	=	03H
CW Compliance Slope	=	14H
CCW Compliance Slope	=	14H
Punch	=	0064H

メモリー No.18 から No.23 まで 6byte 分を一度に設定します。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	18	06	01	03 03 14 14 64 00	7A

4.3. 可変(RAM)領域のメモリーマップ

Table 4.8 RS405CB／RS406CB のメモリマップ

領域	アドレス No.		初期値	名称	内容	R/W
	10進	16進				
RAM 領域	30	1EH	00H	Goal Position L	指示位置	RW
	31	1FH	00H	Goal Position H	指示位置	RW
	32	20H	00H	Goal Time L	指示時間	RW
	33	21H	00H	Goal Time H	指示時間	RW
	34	22H	00H	Reserved	予備	-
	35	23H	64H	Max Torque	最大トルク	RW
	36	24H	00H	Torque Enable	トルク ON	RW
	37	25H	00H	Reserved	予備	-
	38	26H	00H	Reserved	予備	-
	39	27H	00H	Reserved	予備	-
	40	28H	00H	Reserved	予備	-
	41	29H	00H	Reserved	予備	-
	42	2AH	00H	Present Posion L	現在位置	R
	43	2BH	00H	Present Posion H	現在位置	R
	44	2CH	00H	Present Time L	現在時間	R
	45	2DH	00H	Present Time H	現在時間	R
	46	2EH	00H	Present Speed L	現在スピード	R
	47	2FH	00H	Present Speed H	現在スピード	R
	48	30H	00H	Present Current L	現在負荷	R
	49	31H	00H	Present Current H	現在負荷	R
	50	32H	00H	Present Temperature L	現在温度	R
	51	33H	00H	Present Temperature H	現在温度	R
	52	34H	00H	Present Volts L	現在電圧	R
	53	35H	00H	Present Volts H	現在電圧	R
	54	36H	00H	Reserved	予備	-
	55	37H	00H	Reserved	予備	-
	56	38H	00H	Reserved	予備	-
	57	39H	00H	Reserved	予備	-
	58	3AH	--	Reserved	予備	-
	59	3BH	--	Reserved	予備	-

● No.30 / No.31 目標位置(2バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボを指示した角度へ動かすことができます。可動範囲の中央が0度で、サーボ上面(銘板のある側)から見て、CW(時計回転)方向が「+」、CCW(反時計回転)が「-」です
目標位置の単位は0.1度で、設定可能な範囲は-150.0度～+150.0度です。

トルクオンホールディング機能により、トルクオフ時に受信した角度指令は無視されます。また、トルクオフの状態からトルクオンと目標位置を同時に指定したパケットを受信した場合、角度指令は無視されます。

No.5のリバースが01Hの場合はCW方向が「-」、CCWが「+」になります。

またNo.8～11に設定してあるリミット角度よりも大きな角度を目標位置として指示をした場合は、このリミット角度まで動作します。

例1) ID=1のサーボを90.0度(900→384H)に動かします。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1E	02	01	84 03	9B

例2) ID=1のサーボを-90.0度(-900→FC7CH)に動かします。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1E	02	01	7C FC	9C

● No.32 / No.33 移動時間(2バイト、Hex 表記、Read/Write)

目標位置までのサーボ移動時間を設定できます。10ms単位で設定します。

指令値がサーボの最高速度を超える設定の場合は最高速度で動作します。

設定範囲は0から3FFFHまでです。極端に長い時間を設定する際は、個々のサーボに最大で0.5%の誤差が有り得る事にご注意下さい。

例1) ID=1のサーボを90.0度(900→384H)に、5秒(5000ms)なので、500(01F4H)で動かします。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1E	04	01	84 03 F4 01	68

例2) ID=1のサーボを-120.0度(-1200→FB50H)に、10秒(10000ms)なので、1000(03E8H)で動かします。

Hdr	ID	Flg	Addr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	1E	04	01	50 FB E8 03	5A

● No.35 最大トルク(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボが出力する最大トルクを設定できます。

この説明書の規格の所に記載されているサーボのトルクを 100% として、1% 単位で設定できますが、値はおよそその目安と考えてください。

初期値は 64H (100%) で、設定可能範囲は、00H ~ 64H です。

例) ID=1 のサーボの最大トルクを 80% (50H) に設定する。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	23	01	01	50	72

PWM 方式での動作中は最大トルクの値を変更できないため、常に初期値 (100%) で動作します。

● No.36 トルク ON(1 バイト、Hex 表記、Read/Write)

サーボのトルクを ON、OFF できます。01H でトルク ON、00H でトルク OFF です。電源投入時は、トルク OFF(00H) になっています。

また、02H にするとブレーキモードになり、サーボホーンは自由に手で回すことができますが、弱いトルクを発生した状態になります。

出力軸が不感帯 (p.13) にあるときはトルク ON の値は常に 00H になり、01H または 02H へ変更するコマンドも受け付けません。

トルク ON 状態で動作している最中に外力が加わり出力軸が不感帯に達すると自動的にトルク OFF になります。

再びトルク ON するためには出力軸に外から力を加えて検出可能範囲まで回転させてからトルク ON コマンドを送信する必要があります。

ID=1 のサーボをトルク ON します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	24	01	01	01	24

ID=1 のサーボをトルク OFF します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	24	01	01	00	25

ID=1 のサーボをブレーキモードにします。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Dat	Sum
FA AF	01	00	24	01	01	02	27

● No.42 / No.43 現在位置(2バイト、Hex 表記、Read)

サーボの現在の角度を知ることができます。

可動範囲の中央を 0 度として、CCW(反時計回転)方向に-160 度、CW(時計回転)方向に 160 度の範囲で、現在いる位置の角度情報を 0.1 度単位で得ることができます。

サーボの角度が不感帯 (p.13) にあるとき現在位置の値は 15B3H(555.5 度)になります。

例) ID=1 のサーボの現在位置を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.42 と No.43 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit1~3 を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます（詳細は p.18 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は【Address】=0、【Length】=0、【Count】=1、【Data】は無しにしてください（【Count】の次に ID から Count までのチェックサムが入ります）。

メモリーマップ No.42～No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップ No.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	…	58	59	Sum
FD DF	01	00	2A	12	01	84	03	00 00 00 00 06 00	… 00 00 00 00 00 00	00	89

リターンパケットのデータの先頭から 2 バイトがメモリーマップの No.42、No.43 ですので、0384H(90.0 度)が現在位置になります。

● No.44/No.45 現在時間(2バイト、Hex表記、Read)

現在時間は、サーボが指令を受信し、移動を開始してからの経過時間です。移動が完了すると最後の時間を保持します。

例) ID=1 のサーボの現在時間を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.44 と No.45 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit 1~3 を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます（詳細は p.18 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は【Address】=0、【Length】=0 で、【Count】=1、【Data】は無しにしてください。

メモリーマップ No.42～No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップ No.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	44	45	…	…	58	59	Sum					
FD DF	01	00	2A	12	01	5C FF	37	02	00	00	07	00	…	00	00	00	00	00	A9

リターンパケットの No.44、No.45 の値から、0237H(5670ms)が現在時間になります。

受信データは 10ms の単位になりますので、受信データを 10 倍すると ms の単位になります。
時間指定が 0 で動作する場合は、現在時間は無効になり更新されません。

● No.46/No.47 現在スピード(2バイト、Hex表記、Read)

※この値はあくまでも目安としてご利用ください。

サーボの現在回転スピードを deg/sec 単位で知ることができます。

瞬間のスピードを表していますので、No.30-No.33 での指定値からの計算値とは異なる場合があります。

例) ID=1 のサーボの現在回転スピードを読み取る。

サーボのメモリーマップの No.46 と No.47 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit 1~3 を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます（詳細は p.18 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は 【Address】 =0、【Length】 =0 で、【Count】 =1、【Data】 は無しにしてください。

メモリーマップ No.42～No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップ No.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	44	45	46	47	...	58	59	Sum					
FD DF	01	00	2A	12	01	5C	FF	37	02	2C	01	07	00	...	00	00	00	00	00	84

リターンパケットの No.46、No.47 の値から、012CH(300deg/sec)が現在回転スピードになります。受信データは deg/sec の単位になりますので、受信データを 10 進数に変換すると、その値が角速度になります。

● No.48/No.49 現在負荷(2バイト、Hex表記、Read)

※この値はあくまでも目安としてご利用ください。

サーボの負荷(電流)を mA 単位で表します。

サーボに供給されている電流を計測しているため、トルク OFF 状態でも 0 にはなりません。

例) ID=1 のサーボの現在負荷を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.48 と No.49 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit 3~0 を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます（詳細は p.18 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は【Address】=0、【Length】=0 で、【Count】=1、【Data】は無しにしてください。

例) メモリーマップ No.42～No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップ No.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	…	…	48	49	…	…	58	59	Sum					
FD DF	01	00	2A	12	01	4E	FB	00	00	00	06	00	00	BA	03	00	00	00	00	00	32

リターンパケットのデータの No.48、No.49 の値から、0006H (=6mA) が現在負荷になります。

● No.50/No.51 現在温度(2バイト、Hex表記、Read)

サーボの基板上の温度を表します。温度センサには個体差があり、おおよそ±3°C程度の誤差があります。

温度リミットの設定値（p.29）より10°C前からアラームフラグが上がり、さらに設定値を超えると温度エラーフラグが上がると同時にサーボは自動的にブレーキモード(ややトルクのかかった状態)になります。

ブレーキモードのとき、メモリーマップNo.36の「トルクON」の値は“2”になります（p.35）。

※急激に過負荷が加わった場合などでは、温度・電流センサによる保護機能によりこの温度が温度リミットの設定値に達する前にブレーキモードになる場合があります。

一度温度リミット機能または温度・電流センサによる保護機能が働くと、サーボをリセットするか電源の入れなおしをしないとトルクオンコマンドを受け付けません。十分にサーボの温度が下がってからご使用ください。

また温度リミット機能が働いたときは、サーボのモータ付近の温度が120°Cから140°C前後になっていますので、やけど等にご注意ください。

例) ID=1のサーボの現在温度を読み取る。

サーボのメモリーマップのNo.50とNo.51の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』のbit3~0をbit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップNo.42からNo.59の値が返信されてきます（詳細はp.18の「送信パケット」のFlagsの項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は【Address】=0、【Length】=0で、【Count】=1、【Data】は無しにしてください。

例) メモリーマップNo.42～No.59のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップNo.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	…	50	51	…	…	58	59	Sum	
FD DF	01	00	2A	12	01	4E	FB	00	00	00	06	00	2D	00	00	A6

リターンパケットのデータのNo.50、No.51の値から、002DH(45°C)が現在温度になります。

● No.52/No.53 現在電圧(2バイト、Hex表記、Read)

現在サーボに供給されている電源の電圧を表します。10mV 単位で示していますが、電圧センサには個体差があり、おおよそ±0.3V 程度の誤差があります。

例) ID=1 のサーボの現在電圧を読み取る。

サーボのメモリーマップの No.52 と No.53 の値をリターンパケットとして得るには、送信パケットの『フラグ』の bit 3~0 を bit3=1、bit2=0、bit1=0、bit0=1 にしたパケットを送信します。送信後、サーボから、メモリーマップ No.42 から No.59 の値が返信されてきます（詳細は p.18 の「送信パケット」の Flags の項目をご覧ください）。

フラグだけを送信する場合は【Address】=0、【Length】=0 で、【Count】=1、【Data】は無しにしてください。

例) メモリーマップ No.42～No.59 のリターンパケットのフラグを送信します。

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	Sum
FA AF	01	09	00	00	01	09

リターンパケット

Data(メモリーマップ No.)

Hdr	ID	Flg	Adr	Len	Cnt	42	43	…	…	52	53	…	…	58	59	Sum
FD DF	01	00	2A	12	01	4E	FB	00	00	00	00	06	00	2D	00	56 04

リターンパケットのデータの No.52、No.53 の値から、0456H(11.1V)が現在電圧になります。

5. 参考資料

規格

概 略 仕 様	主 用 途	ロボット用
	特 徵	RS485 非同期通信コマンド方式 ブラシレスモータ採用
	その他	ソフトによるモータ制御

寸 法 (L×W×H) : 40.5 × 21.0 × 41.8 [mm] (フランジ、コネクタ部除く)

重 量 : 67 [g]

消費電流 : 停止時 30 [mA] (常温、無負荷、11.1V 時)
動作時 210 [mA] (常温、無負荷、11.1V 時)

出 力 ツ ル ク : RS405CB 48.0 [kg·cm] (11.1V 時)
RS406CB 28.0 [kg·cm] (11.1V 時)

動 作 スピード : RS405CB 0.21 [sec/60 度] (11.1V 時)
RS406CB 0.11 [sec/60 度] (11.1V 時)

動 作 方 向 : CW 現在位置 < 指令位置 (時計回転)
CCW 現在位置 > 指令位置 (反時計回転)

動 作 角 度 : CW 150 [度] (コマンド方式) / 144 [度] (PWM 方式)
CCW 150 [度] (コマンド方式) / 144 [度] (PWM 方式)

使用電圧範囲 : 7.2 ~ 12.0 [V]

使用温度範囲 : 0 ~ +40 [°C]

保存温度範囲 : -20 ~ +60 [°C]

そ の 他 : 使用電源 : DC 電源 / バッテリー
通信速度 : 最大 460.8kbps (通信環境による)
プロトコル : 8bit, 1Stop bit, None Parity, 非同期通信

外形寸法

● RS405CB/RS406CB 本体


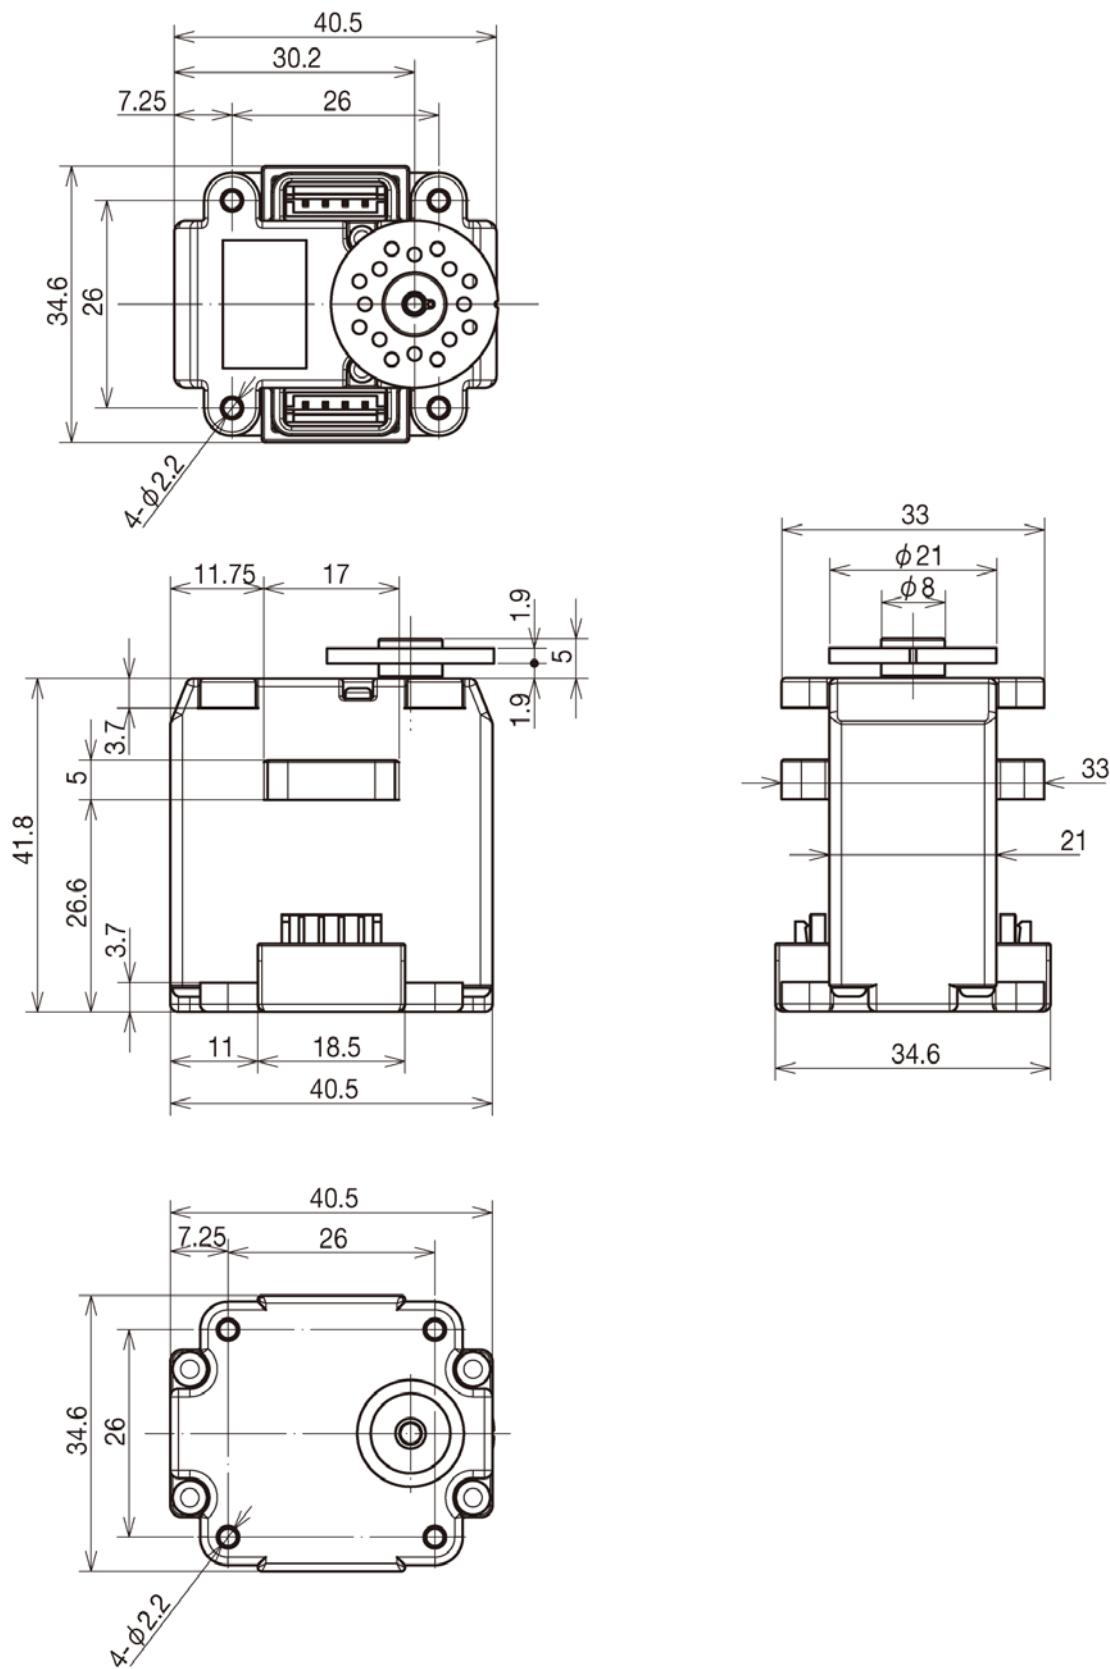


Fig. 5.1 RS405CB／RS406CB（標準） 外形寸法図 （単位 mm）

● RS405CB/RS406CB 反対軸取り付け寸法

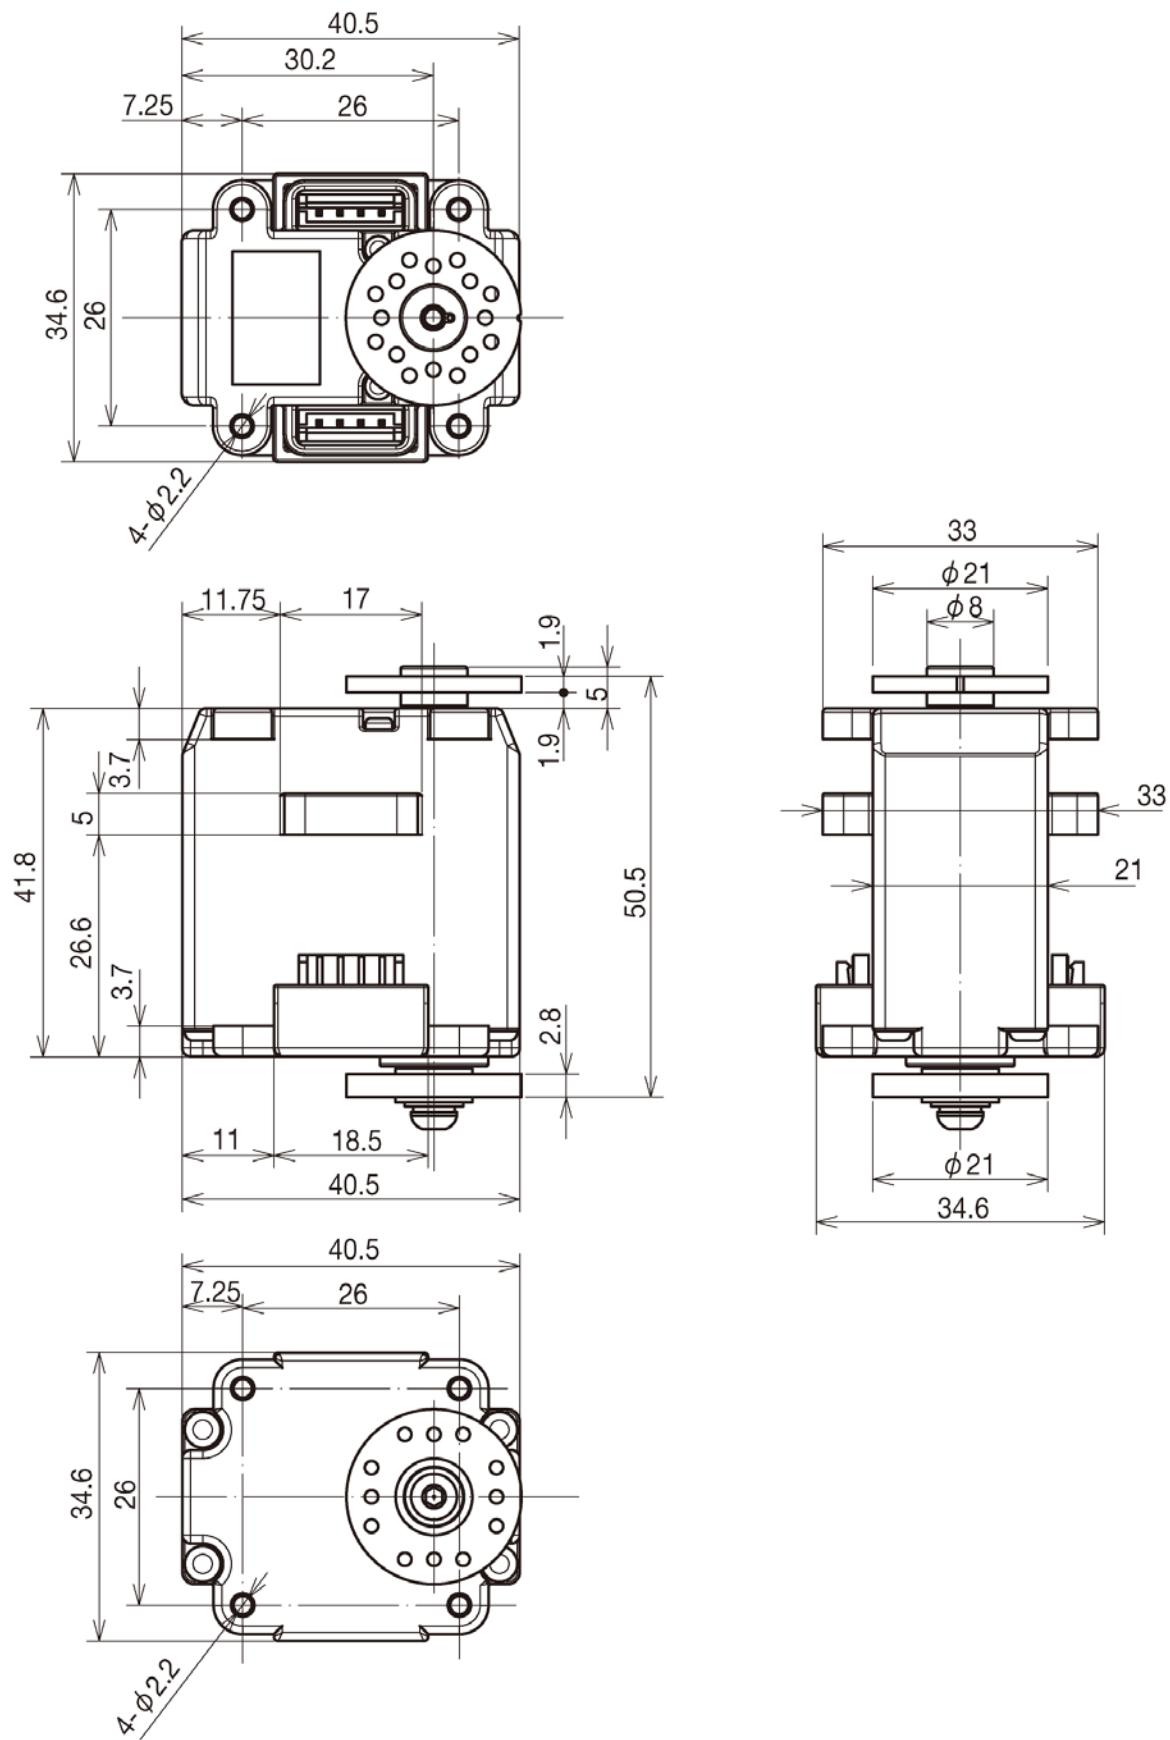

5.2 RS405CB／RS406CB（反対軸取付状態） 外形寸法図 (単位 mm)

● RS405CB 標準付属品(RS405CB 用アルミホーン、フリーhorn)

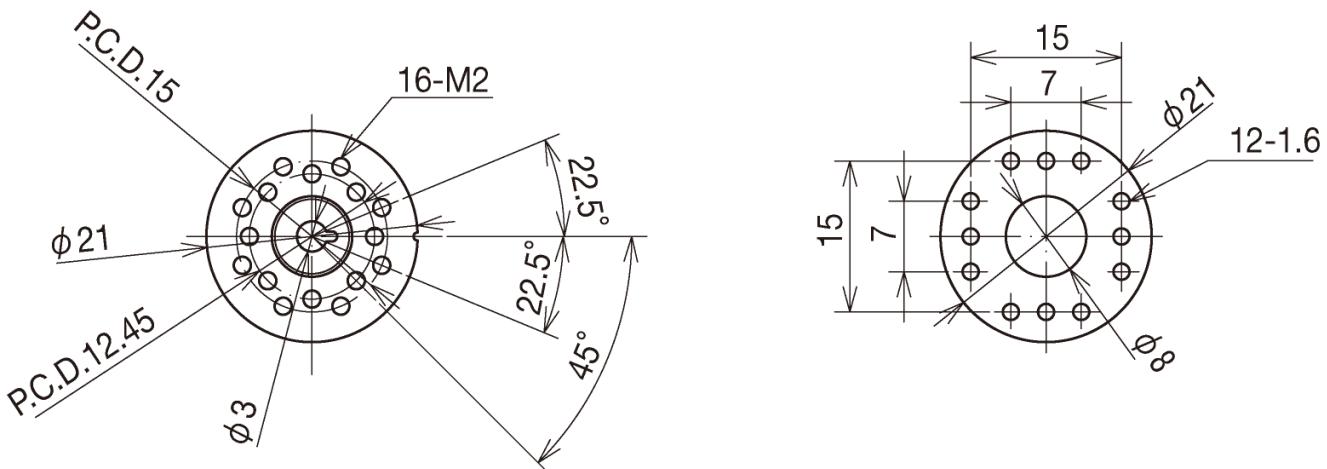


Fig. 5.3 (左) アルミホーン穴位置 (右) フリーhorn穴位置

オプション部品

Table 5.1 RS405CB／RS406CB オプション部品

品番	品名	定価(税抜)	備考
BS0166	RS405CB SERVO HORN	¥600	RS405CB 用アルミホーン、ホーン固定ねじ
BS0167	RS405CB FREE HORN SET	¥500	RS405CB 用フリーhornセット
BS3391	RS405CB CASE SET	¥500	RS405CB 用ケースセット (ヒートシンク、フリーhorn部除く)
BS3392	RS405CB GEAR SET	¥4,000	RS405CB 用ギヤセット
BS3393	RS406CB GEAR SET	¥4,000	RS406CB 用ギヤセット
BC0078	CC-E4E4-150	¥1,400	両端 EH コネクタケーブル(150mm)
BB0131	CC-E3P3-300	¥950	中継ボックス～TB22PP 接続用ケーブル

※ BS0166 RS405CB SERVO HORN、BS0167 RS405CB FREE HORN SET および BB3391 RS405CB CASE SET は RS405CB、RS406CB に共通で使用できます。

⚠ 注意

🚫 BS3391 RS405CB GEAR SET を RS406CB に、

または BS3392 RS406CB GEAR SET を RS405CB に組付けないでください。

キャリブレーションデータや現在速度のパラメータにギヤ比が関連しているため、異なる機種のギヤセットを取り付けると正常に動作しなくなります。

故障かなと思ったら

サーボが動作しなくなった、指示したコマンドどおりに動作しない、著しく動作が安定していない場合、下表のチェックを行ってください。それでも改善されない場合、工場サービスにご連絡ください。

チェックリスト

● サーボが動作しない／動作が遅い、弱い／パンチング(痙攣)する

- ・ 適切な電源（十分に余裕のある電源）を使用されているか？
- ・ バッテリーは十分に充電されているか？
- ・ バッテリーのコネクタは正しく接続されているか？
- ・ サーボ、ハブのコネクタは正しく接続されているか？
- ・ サーボ、ハブの配線が傷ついたり切れたりしていないか？
- ・ サーボホーンのねじが緩んでいないか？
- ・ 関節に異物を挟み込んでいたり配線が引っかかったりしていないか？
- ・ 角度指示の前にトルク ON 指令は送信されているか？
- ・ 目標角度、移動時間の単位は間違っていないか？
- ・ 最大トルクの設定値が小さすぎ／大きすぎないか？
- ・ コンプライアンススロープの設定値が小さすぎ／大きすぎないか？
- ・ コンプライアンスマージンの設定値が小さすぎ／大きすぎないか？
- ・ パンチの設定値が小さすぎ／大きすぎないか？
- ・ 温度リミット機能が働いていないか？

● コマンドが送信できない／リターンデータが取れない／パラメータが保存されない

- ・ 通信形式、設定（通信速度等）は間違っていないか？
- ・ 複数のアプリケーションで同じ通信ポートを使用していないか？
- ・ パケットの書式や値（ID、チェックサム）は間違っていないか？
- ・ パラメータ書き込み後、Flash ROMへの書き込みをしているか？
- ・ Flash ROMへの書き込み完了前に電源を切っていないか？
- ・ 同じ ID のサーボが複数接続されていないか？
- ・ 信号線周辺にノイズ源（モータ等）が無いか？

※ プログラミング言語および独自に作成されたプログラムの内容に関してのサポートは致しかねますのでご了承ください。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになって、チェックしていただき、異常のある時は以下の次の要領で修理を依頼してください。

<依頼先>

工場ラジコンサービスセンターへ修理依頼をしてください。

<修理の時に必要な情報>

トラブルの状況をできるだけ詳しく記入し、修理品と一緒にお送りください。
なお、修理依頼書（次ページ）を印刷し、使用されますと便利です。
(メールでお問合せの場合も、同様の情報をお送りください)

<修理依頼時に必要なものの確認>

- 修理品
- 修理に必要な情報を記入した用紙（修理依頼書）

<本製品に関するご質問、ご相談>

工場ラジコンサービスまでご質問、ご相談ください。

双葉電子工業（株）

無線機器ラジコンサービスセンター

〒299-4395

千葉県長生郡長生村薮塚 1080

TEL:0475-30-0876

受付時間 9:00～12:00・13:00～17:00（土・日・祝祭日及び弊社休業日を除く）

E-mail : rc_h@futaba.co.jp

Web : <http://www.futaba.co.jp/robot/index.html>

修理依頼書

【製品名】

【製品番号】

(製品裏面に貼られているシール記載の 7 行の数字)

【状況】

(異常の内容、問題発生時の操作内容等、具体的にご記入ください)

【使用環境】

(電源、使用されているロボットや機器、PC から制御されている場合は PC の環境等)

【お客様情報】

お名前

住所 〒

電話番号

メールアドレス

お客様の個人情報は弊社のプライバシー・ポリシー (<http://www.futaba.co.jp>) に基づいて適切に管理・取り扱いさせて頂きます。

Futaba®

© FUTABA CORPORATION 2014 年 5 月(1)